

Kurz-Bedienungsanleitung
Short-form Operating Instructions
Mode d'emploi en bref

METRAHIT | 2+

Universal TRMS Multimeter

Universal TRMS Multimeter

Multimètre TRMS Universel

3-349-477-02
7/2.13

Bitte lesen Sie unbedingt die ausführliche Bedienungsanleitung im Format PDF unter www.gossenmetrawatt.com.
Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die ausführliche Bedienungsanleitung!

Please make sure to read the detailed operating instructions in pdf format at www.gossenmetrawatt.com.
The short-form instructions are no substitute for the detailed instructions!

S'il vous plaît, lisez attentivement le mode d'emploi détaillé au format pdf sous notre adresse www.gossenmetrawatt.com.
Ce mode d'emploi en bref ne remplace pas le mode d'emploi détaillé!

Lieferumfang
1 TRMS Multimeter
1 Gummischutzhülle
1 Messkabelsetz KS17-ONE
2 1,5 V-Mignonzellen
1 Kurzbedienungsanleitung
1 DAkkS-Kalibrierschein

Standard Equipment

1 TRMS Multimeter
1 protective rubber holster
1 Set of measuring cables KS17-ONE
2 AA size batteries 1,5 V
1 Short-form Operating Instructions
1 DAkkS-calibration certificate

Articles livrés

1 TRMS Multimeter
1 étui en caoutchouc
1 jeu de câbles de mesure KS17-ONE
2 Pile 1,5 V
1 Mode d'emploi en bref
1 Certificat d'étalonnage DAkkS

Sicherheitshinweise

Um den einwandfreien Zustand des Gerätes zu erhalten und die gefahrlose Verwendung sicherzustellen, müssen Sie vor dem Einsatz Ihres Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig lesen und in allen Punkten befolgen.

Beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die Berührungsgefahren erkennen und Sicherheitsvorkehrungen treffen. Berührungsgefahr besteht überall, wo Spannungen größer als 33 V (Effektivwert) bzw. 70 V DC auftreten.

Die maximal zulässige Spannung zwischen Gerät und Erde beträgt 600 V Kategorie III.

Die Nennspannung der Anlage darf folgende Werte nicht übersteigen:

- in Einphasensystemen zwischen Leiter und Neutralleiter bis 600 V,
- in 4-Leiter-Drehstromsystemen zwischen Außenleitern bis 690 V,
- in 3-Leiter-Drehstromsystemen zwischen Außenleitern bis 1000 V.

Nur mit der auf der Prüfspitze der Messleitung aufgesteckten Sicherheitskappe dürfen Sie nach DIN EN 61010-031 in einer Umgebung nach

Messkategorie III messen.

Achtung: An defekten Geräten, Kondensatoren, ... können unvorhergesehene Spannungen auftreten!
Use original fuses only!

Die Isolation der Messleitungen darf nicht beschädigt sein, Leitungen und Stecker keine Unterbrechung aufweisen! In Stromkreisen mit Koronaentladung (Hochspannung) dürfen Sie nicht messen! Besonders Vorsicht beim Messen in HF-Stromkreise mit gefährlichen Mischspannungen! Messungen bei feuchten Umgebungsbedingungen sind nicht zulässig! Die Messbereiche nicht mehr als zulässig überlasten! Verwenden Sie nur Original-Schmelzsicherungen!

Safety Instructions

In order to maintain the flawless condition of the instrument, and to ensure its safe operation, it is imperative that you read the operating instructions thoroughly and carefully before placing your instrument into service, and that you follow all instructions contained therein.

Observe the following safety precautions:

The instrument may only be operated by persons who are able to recognize contact hazards and take the appropriate safety precautions. Contact hazards exist wherever voltages of more than 33 V (RMS value) and/or 70 V DC occur.

The maximum allowable voltage between the instrument and earth is equal to 600 V, category III.

The nominal voltage of the installation may not exceed the following values:

- in monophasic systems between conductor and neutral: 600 V,
- in 4-wire 3-phase systems between phase conductors: 690 V,
- in 3-wire 3-phase systems between phase conductors: 1000 V.

In conformity with standard DIN EN 61010-031, measurements in an environment according to measuring category III may only be performed with the safety cap applied to the test probe of the measurement cable.

Attention: Unexpected voltages may occur at defective devices, capacitors, ...!

The insulation of the measurement cables may not be damaged, cables and plugs may not be interrupted! No measurements may be made in electrical circuits with corona discharge (high-voltage)!

Special care is required when measurements are made in HF electrical circuits where dangerous pulsating voltages may be present.

Measurements under moist ambient conditions are not permissible.

Do not overload the measuring ranges beyond their allowable capacities!

Use original fuses only!

Instructions de sécurité

Pour conserver un appareil en parfait état de fonctionnement et pour garantir l'utilisation sans risque, il est indispensable de lire attentivement et intégralement le mode d'emploi du multimètre avant toute utilisation, et d'en respecter tous les points.

Il faut respecter les précautions de sécurité suivantes: L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes qui discernent les risques d'électrocution et qui prennent les mesures de protection appropriées. Les risques d'électrocution concernent principalement les situations où sont présentes des tensions supérieures à 33 V (valeur efficace) ou, respectivement, à 70 V CC.

La tension maximale admissible entre l'appareil et la terre est de 600 V avec la catégorie III.

La tension nominale de l'installation ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

- sur les systèmes monophasés 600 V entre conducteur et neutre
- sur les systèmes triphasés à 4 fils, 690 V entre les conducteurs extérieurs
- sur les systèmes triphasés à 3 fils, 1000 V entre les conducteurs extérieurs

Vous ne devez prendre de mesure selon DIN EN 61010-031 dans un environnement selon la catégorie de mesure III qu'avec le capuchon de sécurité inséré sur la pointe de touche du cordon de mesure.

Attention: Des appareils défectueux, condensateurs, ... peuvent présenter des tensions imprévues!

L'isolation des câbles de mesure doit être en parfait état, les câbles et les fiches ne doivent pas avoir de point de rupture. Des mesures sur des circuits à décharge en effet de couronne (haute tension) ne doivent pas être réalisées.


Soyez particulièrement prudent si vous réalisez des mesures sur des circuits HF en présence de tensions composées dangereuses.

Les mesures dans un environnement humide ne sont pas autorisées.


Ne dépassiez pas les plages de mesure plus qu'il n'est permis.

N'utilisez que des fusibles originaux.

Ein-/Ausschalten – Switching on/off – Mise en circuit/hors circuit

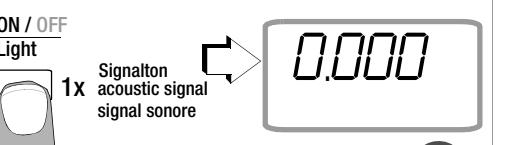


Autorange

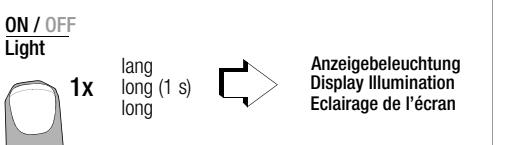


Wahl der Messfunktion – Select Measuring Function – Sélection de la fonction de mesure



Messeingänge – Measuring Inputs – Entrées de mesure

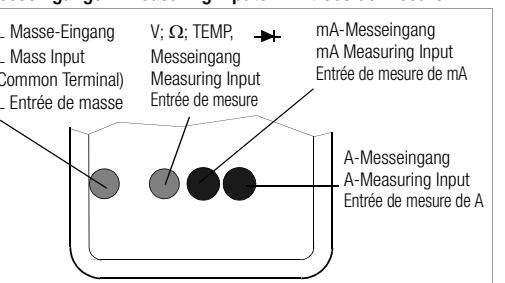

Batterietest – Battery Test – Contrôle de la pile

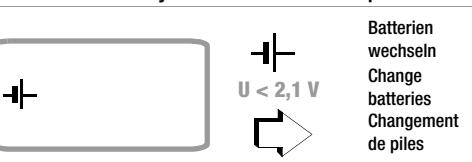


Batterien wechseln
Change batteries
Changement de piles


Batterietausch – Battery Replacement – Changement de piles
Trennen Sie das Gerät vom Messkreis bevor Sie zum Batterie- oder Sicherungsaustausch das Gerät öffnen!

Disconnect the instrument from the measuring circuit before opening the instrument to replace the batteries or the fuse!


Déconnectez l'appareil du circuit de mesure avant de l'ouvrir pour remplacer les piles ou les fusibles !

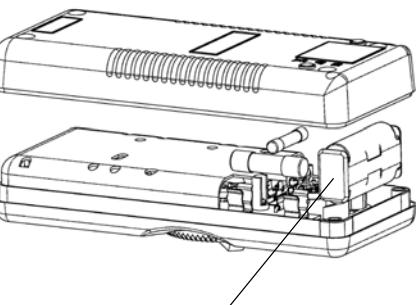


Hold / MAX / MIN
Messwertspeicherung
Storage of Measured Values
Mémorisation des valeurs de mesure

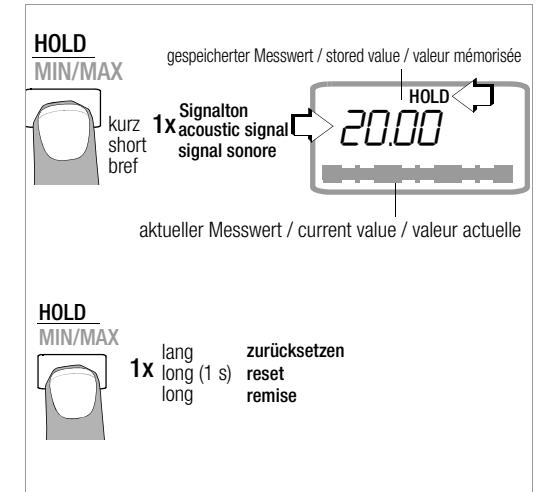

MAX/MIN-Speicher – MAX/MIN memory – mémoire MAX/MIN

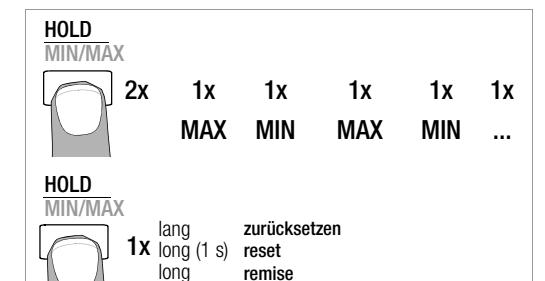


△ REL
Relativmessung
Relative Measurement
Mesure de la relative

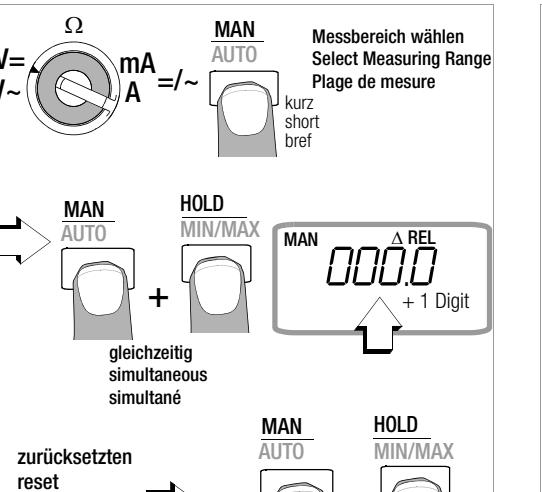

△ REL
nicht verfügbar
not active
non activé
Überlauf
overflow
dépassement de capacité

V
Messbereichswahl
Measuring Range Selection
Sélection de la plage de mesure

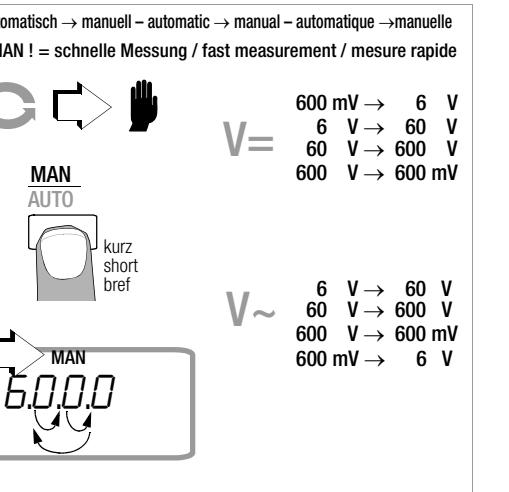

manuell → automatisch → manual → automatic → manuelle
! MAN ! = schnelle Messung / fast measurement / mesure rapide


600 mV → 6 V
6 V → 60 V
60 V → 600 V
600 V → 600 mV

6 V → 60 V
60 V → 600 V
600 V → 600 mV*

600 mV* → 6 V
oder
or
MAN AUTO

kurz short bref

V~ / Hz
Wechselspannungsmessung
Alternating Voltage Measurement
(TRMS)
Mesure de la tension alternative

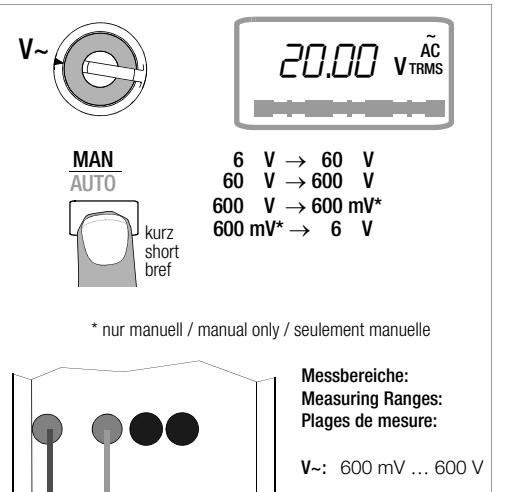

* nur manuell / manual only / seulement manuelle
Messbereiche:
Measuring Ranges:
Plages de mesure:

V~: 600 mV ... 600 V
(45 Hz ... 1 kHz)


max. 600 V (1 kHz)

> 40 V:

> 600 V: Signalton acoustic signal signal sonore

FUNC V ↔ Hz
50.00 Hz

V=
Gleichspannungsmessung
Direct Voltage Measurement
Mesure de la tension continue

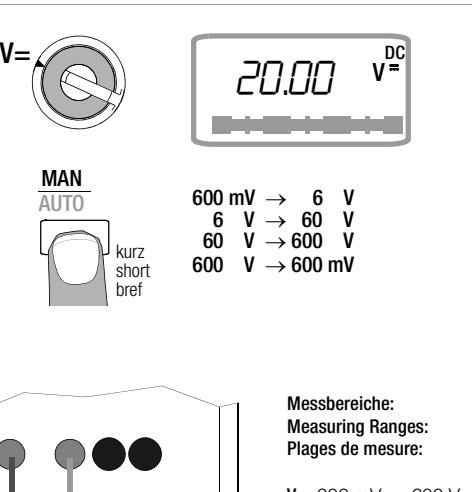

Messbereiche:
Measuring Ranges:
Plages de mesure:

V=: 600 mV ... 600 V

600 mV → 6 V
6 V → 60 V
60 V → 600 V

600 V → 600 mV
oder
or
MAN AUTO

kurz short bref

Signalton acoustic signal signal sonore

> 600 V: Signalton acoustic signal signal sonore

> 600 V: Signalton acoustic signal signal sonore

> 600 V: Signalton acoustic signal signal sonore

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet
Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet


Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet


Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

Rédige en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet


Ω Widerstandsmessung
Resistance Measurement
Mesure de la résistance

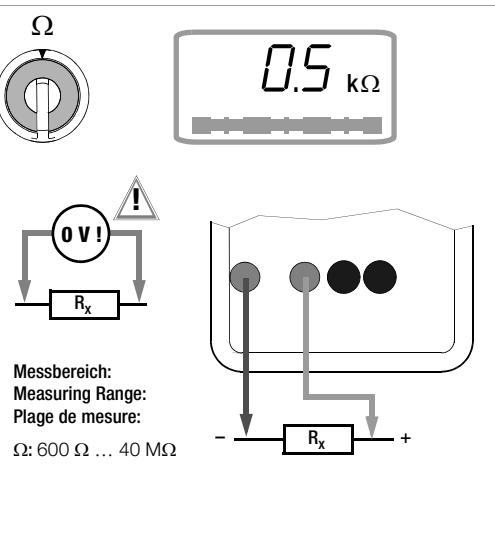


♪ Durchgangsprüfung
Continuity Testing
Contrôle de continuité

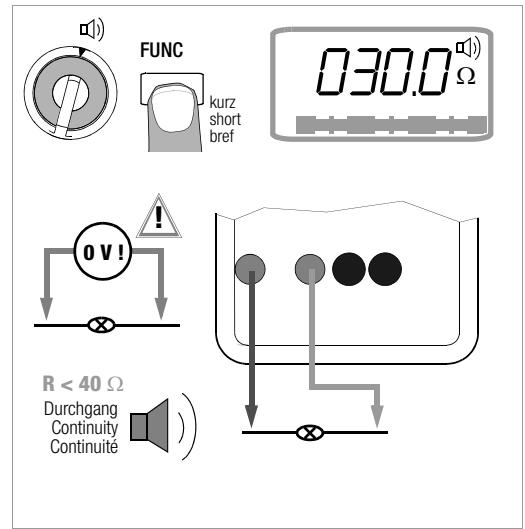


Diodentest
Diode Testing
Test de diodes

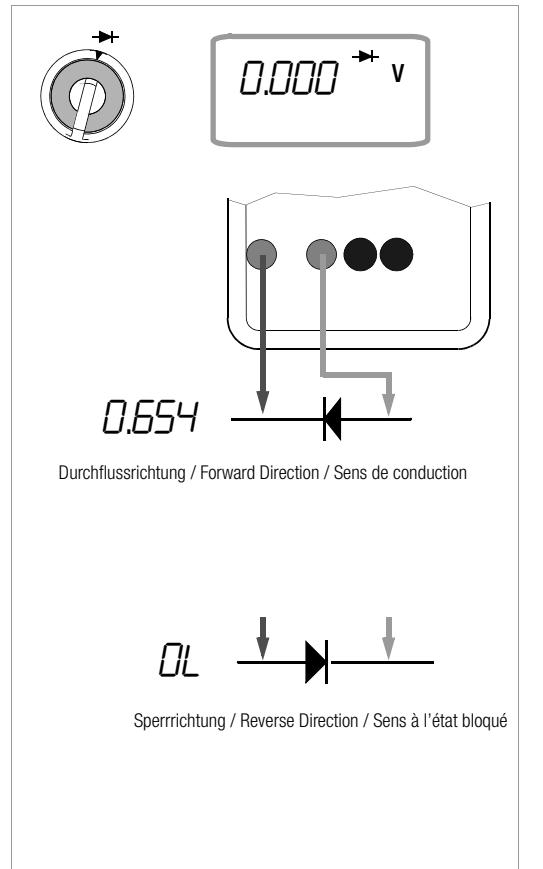


°C / °F
Temperaturmessung
Temperature Measurement
Mesure de la température

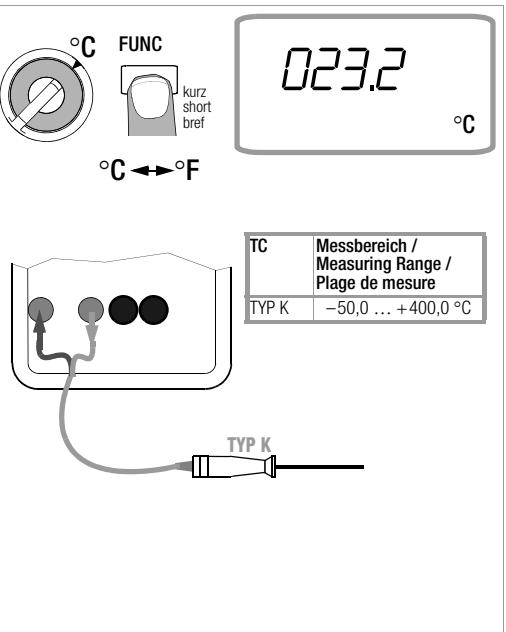


mA / A
Messbereichswahl
Measuring Range Selection
Sélection de la plage de mesure

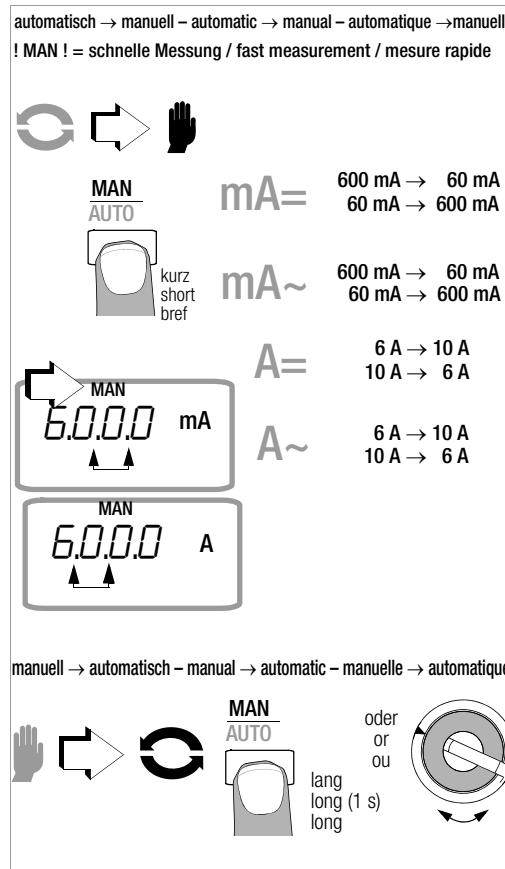

mA .../~/
Strommessung
Current Measurement
(TRMS)
Mesure d'intensité

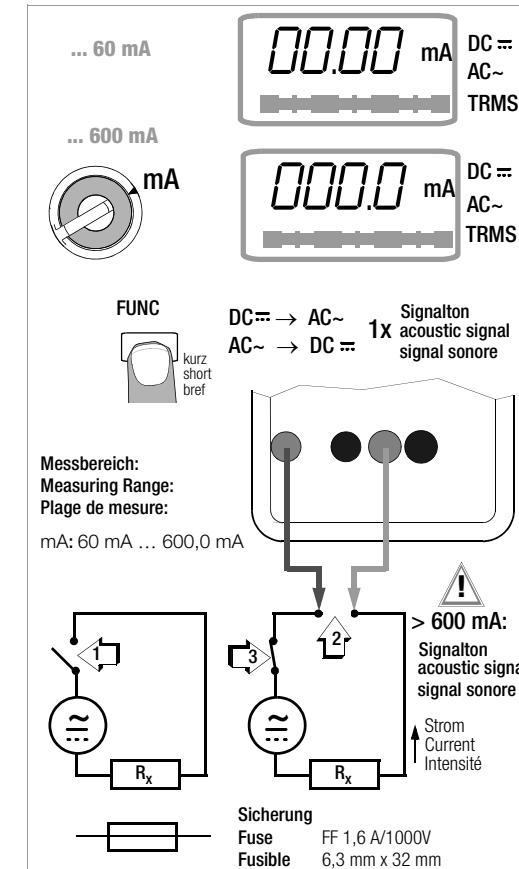

A .../~/
Strommessung
Current Measurement
Mesure d'intensité

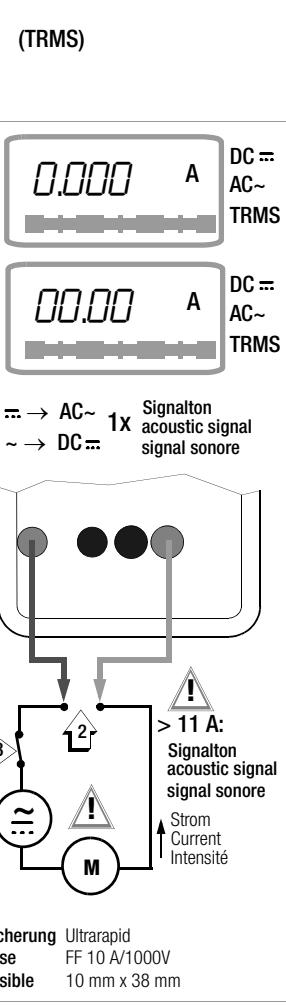

Technische Daten/Technical Data/Caractéristiques techniques

Messbereich Measuring range Plage de mesure	Messfehler/Measuring Error/ Erreur de mesure ±(... % v. MW. + ... D)	Überlastbarkeit 1) Overload capacity Capacité de surcharge
600 mV	0,5 + 5	1 + 5
6 V		600 V DC AC eff Sinus
60 V		dauernd continuous en permanence
600 V	±(... % v. MW. + ... D)	
60 mA	1,0 + 5 (> 10 D)	1,5 + 5 (> 10 D)
600 mA	1,0 + 5	1,5 + 5 (> 10 D)
6 A	1,0 + 5 (> 10 D)	1,5 + 5 (> 10 D)
10 A	1,0 + 5	1,5 + 5 (> 10 D)
	±(... % v. MW. + ... D)	
600 Ω	1 + 5 ²⁾	
6 kΩ	0,7 + 3	
60 kΩ	0,7 + 3	
600 kΩ	0,7 + 3	600 V DC AC eff/rms Sinus/sine
6 MΩ	0,7 + 3	
40 MΩ	2,0 + 3	
→ 2 V	1 + 5	
□(i) 600 Ω	1 + 5	
	±(... % v. MW. + ... D)	
TYP K	-50,0 ... +400,0 °C	600 V DC/AC eff/rms Sinus/sine
	1,0 + 5 K ³⁾	max. 10 s
	±(... % v. MW. + ... D)	
Hz	100 Hz	0,1 + 2
	1000 Hz	600 V ⁴⁾ max. 10 s

1) bei / at pour 0 °C ... + 40 °C
2) mit Nullinstellung; ohne Nullinstellung + 35 Digit / with zero balancing; without zero balancing + 35 digits / avec réglage du zéro; sans réglage du zéro + 35 digits
3) ohne Fühler / without sensor / sans capteur
4) im Bereich/in the range of/dans la plage de 10 A-: 12 A 5 min/16 A 30 s
5) bei kurzgeschlossenen Klemmenden 1 ... 35 d im Nullpunkt bedingt durch TRMS-Wandler / 1 ... 35 d from the zero point due to TRMS converter when probe tips are short-circuited / 1 ... 35 d à partir du point zéro pour pointes de touche court-circuitées à cause du convertisseur TRMS
6) Leistungsbegrenzung / power limitation / restriction de puissance:
3 x 10⁴ V x Hz @ U > 100 V

Legende / Key / Légende
MW = Messwert / measure value / de la valeur de mesure
D = Digit / digit / digit

Elektrische Sicherheit/Electrical Safety/Sécurité électrique

Schutzklasse/Protection class/Classe de protection II nach/par/ selon IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001/DE 0411-1:2002
Messkategorie/Measuring Category/Catégorie de mesure CAT III
Nennspannung/Nominal Voltage/Tension nominale 600 V
Verschmutzungsgrad/Pollution degree/Degré de pollution 2
Prüfspannung/Test Voltage/Tension d'essai 5,2 kV
nach/par/selon IEC 61010-1/EN 61010-1
Schutzart Gehäuse/Protection Housing/Type de protection Boîtier IP40
Tabellenauszug zur Bedeutung des IP-Codes
Extract from table on the meaning of IP codes
Extrait de la table à propos de la signification des codes IP

IP XY (1. Ziffer X) (1 ^{er} chiffre X)	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern Protection against foreign object entry Protection contre la pénétration de corps étrangers solides	IP XY (2. Ziffer Y) (2 ^{ème} chiffre Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser Protection against the penetration of water Protection contre la pénétration d'eau
4	≥ 1,0 mm Ø	0	nicht geschützt not protected non protégé

Elektrische Sicherheit des Kabelfutters KS17-ONE – Electrical Safety of cable set KS17-ONE – Sécurité électrique du jeu de câbles KS17-ONE

maximale Bemessungsspannung/Maximum Rated Voltage Tension de calcul maximale	600 V	600V
Messkategorie/Measuring Category/Catégorie de mesure	CAT III	CAT II
maximaler Bemessungsstrom/Maximum Rated Current Intensité de calcul maximale	1 A	16 A
mit aufgesteckter Sicherheitskappe/with safety cap applied/avec capuchon de sécurité enfilé	•	—
ohne aufgesteckte Sicherheitskappe /without safety cap applied sans capuchon de sécurité enfilé	—	•

Bitte beachten Sie die Maximalwerte der elektrischen Sicherheit des Gerätes.
Please observe the maximum values of the electrical safety of the device.
Observez les valeurs maximales de la sécurité électrique de l'appareil.

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV/
Electromagnetic Compatibility EMC/
Compatibilité électromagnétique CEM

Störaussendung/Interference Emission/Emission de parasites
EN 61326-1: 2006 Klasse B/class B/classe B
Störfestigkeit/Interference Immunity/Résistance aux parasites
EN 61326-1: 2006, EN 61326-2-1:2006

Umgebungsbedingungen/Ambient Conditions/
Conditions d'environnement


Genaugkeitsbereich/Accuracy Range/ Plage de précision
0 °C ... + 40 °C
Arbeitstemperatur/Operating Temperature/
Température de travail
-10 °C ... + 50 °C
Lagertemperatur/Storage Temperature/Temp. de stockage
ohne Batterie/without battery/sans pile
-25 °C ... + 70 °C
relative Luftfeuchtigkeit/relative Humidity/Humidité relative
45 ... 75 %,
Betäuung ist auszuschließen/no condensation allowed/sans condensation
Höhe über NN/Elevation/Altitude
bis zu/to/jusqu'à 2000 m maximum

Sicherungen – Fuses – Fusibles


10 A: FF 10 A/1000V, 10 mm x 38 mm
600 mA: FF1,6 A/1000V, 6,3 mm x 32 mm

Bei Einsatz anderer Sicherungen erlischt die Gewährleistung.
If you use other fuses than those indicated above you forfeit your warranty.
Si vous utilisez d'autres fusibles que ceux indiqués ci-dessus vous perderez votre garantie.

Internere Sicherungstest – Internal Fuse Test – Contrôle interne de fusible

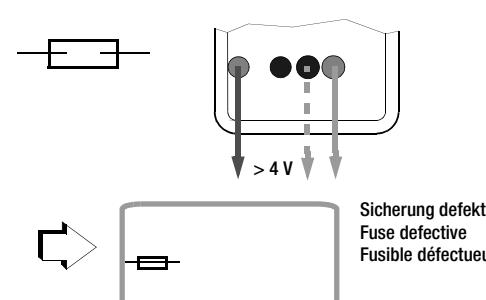

Sicherungstausch – Fuse Replacement – Changement de Fusible

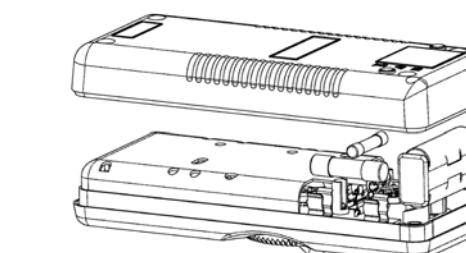

Bitte lesen Sie unbedingt die ausführliche
Bedienungsanleitung im Format PDF unter
www.gossenmetrawatt.com.
Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die
ausführliche Bedienungsanleitung!

Please make sure to read the detailed operating
instructions in pdf format at
www.gossenmetrawatt.com.
The short-form instructions are no substitute for the
detailed instructions!

S'il vous plaît, lisez attentivement le mode d'emploi
détailé au format pdf sous notre adresse
www.gossenmetrawatt.com.
Ce mode d'emploi en bref ne remplace pas le mode
d'emploi détaillé!

Reparatur- und Ersatzteil-Service
Kalibrierzentrum und Mietgeräteservice
Repair and Replacement Parts Service
Calibration Center and Rental Instrument Service
Service réparation et pièces de rechange
Centre d'établissement
et service de location d'appareils

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:
When you need service, please contact:
En cas de besoin, adressez-vous à :

GMC-I Service GmbH
Service-Center
Thomas-Mann-Strasse 20
90471 Nürnberg • Germany
Phone +49 911 817718-0
Fax +49 911 817718-253
E-Mail service@gossenmetrawatt.com
www.gmc-service.com

Produktsupport / Product Support / Support produits
Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:
When you need support, please contact:
En cas de besoin, adressez-vous à :

GMC-I Messtechnik GmbH
Product Support Hotline
Telefon D 0900 1 8602-00
A/CH +49 911 8602-0
Phone +49 911 8602-0
Fax +49 911 8602-709
E-Mail support@gossenmetrawatt.com